


Anschlussplan Steckverbindungen SHARK-Punktsteuerung

Steckverbinder Magnetventile 3-polig

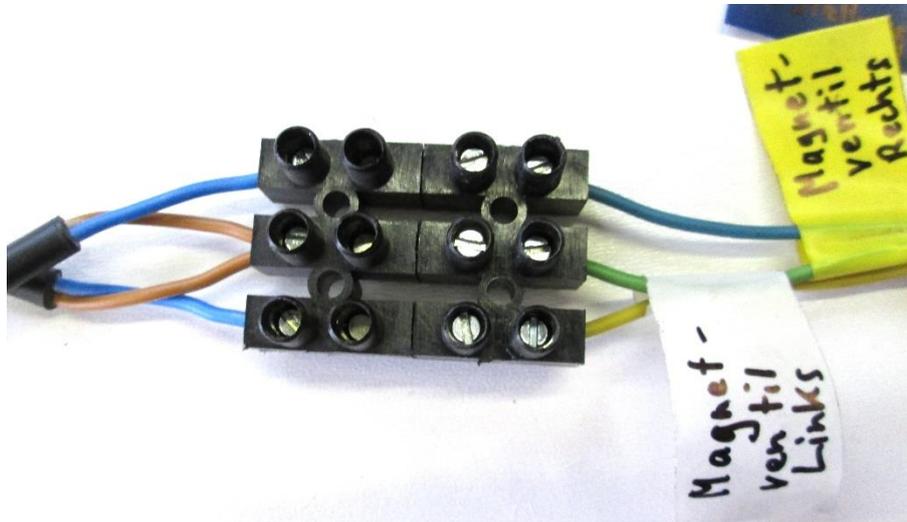

Steuerboxseite **Blau** 12+ Magnetventil rechts

Steuerboxseite **Grün** 12- Magnetventil rechts+links

Steuerboxseite **Gelb** 12+ Magnetventil links

Magnetventilseite rechts **Blau** 12+


Magnetventilseite rechts **Braun** 12-

Magnetventilseite links **Blau** 12+

Magnetventilseite links **Braun** 12-

Steckverbinder Gestängeantrieb 4-polig


(je nach Ausstattung)

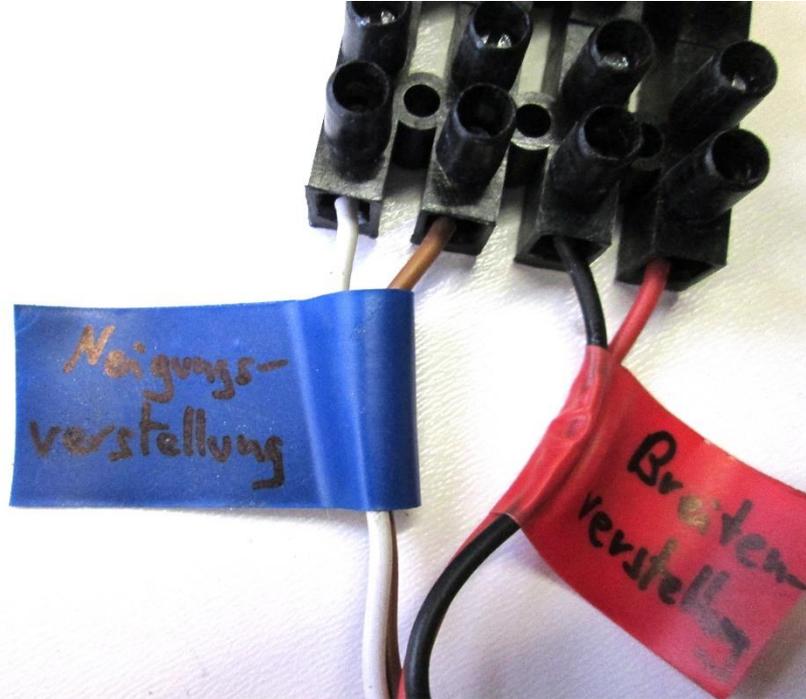

Breitenverstellung **Rot** und **Schwarz** je nach Schalterstellung wechselseitig 12V+ oder 12V-

Neigungsverstellung **Blau** und **Weiß** je nach Schalterstellung wechselseitig 12V+ oder 12V-

Steckverbinder Sensoren 6-polig

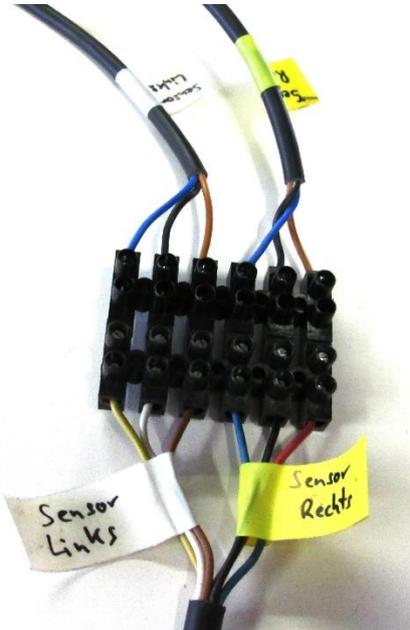

- Steuerboxseite **Rot** Sensor rechts 12+
- Steuerboxseite **Schwarz** Sensor rechts 12-
- Steuerboxseite **Blau** Sensor rechts Impuls
- Steuerboxseite **Braun** Sensor links 12+
- Steuerboxseite **Weiß** Sensor links 12-
- Steuerboxseite **Gelb** Sensor links Impuls
- Sensorseite rechts **Braun** Sensor 1 12+
- Sensorseite rechts **Schwarz** Sensor 3 12-
- Sensorseite rechts **Blau** Sensor 2/4 Impuls
- Sensorseite links **Braun** Sensor 1 12+
- Sensorseite links **Schwarz** Sensor 3 12-
- Sensorseite links **Blau** Sensor 2/4 Impuls